

KOOPA

دفترچه راهنما

مدل: UV3 سختی سنچ یونیورسال



بامشکر از انتخاب دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا، حضور شمارا در جمع خانواده کوپا

خوش آمدگفته و امیدواریم که این دستگاه بتواند به بهترین شکل ممکن آزمون های

سختی سنجی شمارا پاسخگو باشد.

احمد موتاب - مدیر عامل

- توصیه های ایمنی ۱۴
- معرفی دستگاه سفتی سنج یونیورسال ۵
- راه اندازی دستگاه ۶
- معرفی اجزا دستگاه ۶
- معرفی لوازم جانبی ۷
- نکات مهم در اندازه گیری سفتی با دستگاه ۸
- معرفی و نحوه کار با منوهای دستگاه ۹
- منوی اصلی ۹
- کلیدهای مورد استفاده در منوی اصلی ۱۱
- تنظیمات منوی اصلی ۱۳
- چگونگی انجام یک تست ۱۴
- منوی حافظه ۱۶
- منوی انتقال اطلاعات ۱۷
- منوی هماسبه ویکرز و برینل ۱۹
- منوی کالیبراسیون ۲۰
- روش کالیبراسیون مقیاس های ویکرز و برینل مشابه سازی ۲۱
- پیام های خطای دستگاه ۲۳
- نکات مربوط به نصب، سرویس و نگهداری ۲۶

- ◀ از وارد آوردن ضربه به صفحه نمایشگر دستگاه خودداری نمایید.
- ◀ دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید .
- ◀ از ریختن مایعات روی دستگاه خودداری نمایید.
- ◀ دستگاه را در محیط پر گرد و غبار قرار ندهید.
- ◀ از دستگاه در دمای بالاتر از 60 و پایین تر از 5- درجه سانتیگراد استفاده نکنید.
- ◀ دستگاه را در معرض بخارهای اسیدی قرار ندهید.
- ◀ برای پاک کردن پانل دستگاه، تنها از الکل استفاده کنید.
- ◀ در جاییکه ولتاژ بالاست و یا نویزهای الکتریکی شدید وجود دارد، از دستگاه استفاده نکنید.
- ◀ از سختی سنجی هر قطعه ای که ایندنتور را از مرکز محور خود خارج می کند (مانند قطعات مورب که سطح آنها به محور ایندنتور عمود نیست) بپرهیزید.
- ◀ هنگام سختی سنجی بدون استفاده از فک دستگاه، فاصله قطعه کار تا ایندنتور بایستی حدود ۲ میلی متر باشد (سندان را به اندازه ای بالا بیاورید که به ایندنتور فشار وارد نکند)

مصرفی دستگاه سختی سنج یونیورسال

- ◀ دستگاه سختی سنج کوپا مدل UV3 بر اساس استانداردهای ASTM ، NIST و DIN طراحی و ساخته شده است. مبانی علمی این دستگاه در کتابچه استانداردهای ASTM تشریح شده است.
- ◀ دستگاه دارای دو نوع کالیبراسیون می باشد:
- ◀ الف- کالیبراسیون کارخانه: که در آن سنسورهای نیروسنج و عمق سنج با دقت های ۱۰ گرم و ۰/۱ میکرون کالیبره می شوند.
- ◀ ب- کالیبراسیون اپراتور: که اغلب به علت تغییر شکل ایندنتور، نیاز به آن بوجود می آید. در این حالت اپراتور می تواند از طریق پنجره ی کالیبراسیون، دستگاه را کالیبره نماید.
- ◀ سختی سنج یونیورسال کوپا قادر است مقدار سختی را به پانزده روش راکول، هجده روش راکول سوپرفیشال (سطحی)، ده روش ویکرز (از ۱ کیلو تا ۱۲۰ کیلو)، و تمامی روش های برینل با نیروی حداکثر ۱۸۷/۵ کیلوگرم را اندازه گیری کند.
- ◀ روش های ویکرز و برینل هم به شکل واقعی (استاندارد) و برخی از آنها به صورت مشابه سازی قابل اجرا هستند. در روش واقعی نیرو توسط دستگاه وارد می شود و اپراتور بایستی قطر اثر را زیر میکروسکوپ خوانده و به دستگاه بدهد تا مقدار سختی محاسبه شود. در روش مشابه سازی قطر اثر از طریق عمق سنجی توسط خود دستگاه محاسبه شده و سختی را اعلام می کند.
- ◀ عملیات آماری از قبیل متوسط، مینیمم، ماکزیمم و انحراف استاندارد توسط دستگاه ارائه می شود. عمق و قطر اثر در برخی روش ها به طور دقیق و در برخی روش ها به صورت تقریبی محاسبه شده و اعلام می گردد. از طریق پنجره ی Calculator محاسبه فرمول های ویکرز و برینل انجام می شود.
- ◀ دستگاه دارای ۱۶۰۰ حافظه جهت ذخیره سازی نتایج سختی سنجی است که می توان با اتصال مستقیم پرینتر به دستگاه از آنها پرینت تهیه نمود و یا با اتصال Flash Memory به دستگاه اطلاعات را به کامپیوتر انتقال داد.
- ◀ جهت تهیه ایندنتورها و بلوک های استاندارد مختلف، همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با شرکت کوپاپژوهش تماس بگیرید.

راه اندازی دستگاه

معرفی اجزا دستگاه



معرفی لوازم جانبی



سندان ۷ شکل



سندان تفت کوچک



ایندنتورها



بلوک های استاندارد



کابل برق

نکته: جهت تهیه قطعات اختیاری دیگر از جمله انواع ایندنتورها و سندان های مخصوص می توانید با شرکت کوپا پژوهش تماس حاصل فرمایید.

نکات مهم در اندازه گیری سختی با دستگاه


قبل از شروع تست مطمئن شوید که تنظیمات دستگاه صحیح است (مانند روش سختی سنجی، زمان اعمال نیرو، قطر ساچمه ایندنتور و ...).

- ◀ در صورت انتخاب روش های سختی سنجی با نیروی کم مخصوصاً روش های ویکرز بایستی سطح قطعه کار کاملاً تمیز، پرداخت شده و پولیش باشد.
- ◀ ضخامت قطعه کار بایستی برای ایندنتور الماس حداقل ده برابر و برای ایندنتور کرومی حداقل پانزده برابر عمق نفوذ باشد و یا اینکه نفوذ ایندنتور هیچ اثری بر پشت قطعه بوجود نیاورد.
- ◀ فاصله بین مراکز دو نقطه سختی سنجی روی قطعه کار بایستی حداقل سه برابر قطر اثر باشد.
- ◀ فاصله بین مرکز نقطه سختی سنجی تا لبه قطعه کار حداقل دو و نیم برابر قطر اثر ایندنتور باشد.
- ◀ هرگاه ایندنتور و یا سندان تعویض می شود، حداقل از دو تست اول صرف نظر گردد.
- ◀ هرگاه ساچمه ایندنتور برینل عوض می شود، حداقل از ده تست جهت جا افتادن ساچمه صرف نظر گردد.
- ◀ هرگاه روش سختی سنجی عوض می شود، حداقل از سه تست جهت تنظیم نیروها صرف نظر گردد. سیستم اعمال نیروی دستگاه هوشمند بوده و اثرات اصطکاک و استهلاک سیستم های مکانیکی را جبران می کند. با تعویض روش سختی سنجی به دلیل تغییر نیروها، بهتر است جهت کالیبره شدن دقیق نیرو از چند تست صرف نظر گردد.
- ◀ بهتر است اولین تست را حداقل پنج دقیقه بعد از روشن شدن دستگاه انجام دهید تا سنسورها و سیستم های وابسته به آن به حالت تعادل گرمایی برسند (Warm Up). مصرف دستگاه در حالت معمولی بسیار کم است و بهتر است حین کار دستگاه همواره روشن بماند.
- ◀ هیچگونه روش دقیقی جهت تبدیل اعداد سختی در مقیاس های مختلف به یکدیگر وجود ندارد (بر طبق اظهار تمامی استانداردها از جمله ASTM و DIN). تبدیل مقیاس ها به یکدیگر همواره با یک سری عدم قطعیت همراه است. این امر به این دلیل است که هر روش سختی سنجی تحت تاثیر پارامترهای خاصی از جسم قرار دارد. بنابراین هنگام تبدیل ۵٪ خطا را مدنظر قرار دهید. (بر طبق گزارش یکی از موسسات سختی سنجی، گاهی اوقات مقدار خطا تا ۱۰٪ نیز می رسد)
- ◀ ایندنتور بایستی از هر نوع آلودگی (مانند گریس) پاک باشد.
- ◀ روش های ویکرز و برینل واقعی (REAL) نیازی به تمهیدات جا افتادن ایندنتور و سندان ندارد.

معرفی و نحوه کار با منوهای دستگاه

منوی اصلی

هر گاه دستگاه توسط کلید روشن/خاموش روشن گردد، منوی اصلی ظاهر شده و دستگاه آماده اندازه گیری می شود. صفحه نمایشگر کم و بیش به شکل زیر در می آید:

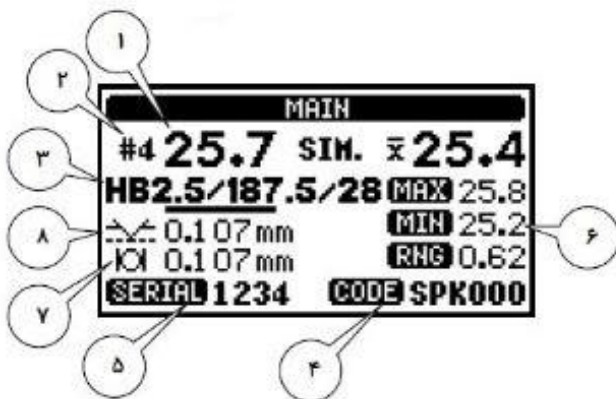

توضیح هر یک از آیتم ها به شرح زیر است:

- ۱- در این قسمت نتیجه تست نمایش داده می شود.
- ۲- در این قسمت شماره SAMPLE که نشانگر تعداد تست های انجام شده در یک مجموعه تست نیز است، نمایش داده می شود. هر مجموعه تست شامل حداکثر ۹ تست می تواند باشد. در ابتدای هر دسته تست (بعد از فشردن کلید NXT) این عدد صفر است (#0). با انجام هر تست مقدار آن یک واحد افزایش می یابد. با رسیدن این عدد به شماره ۹، دستگاه تست جدید نمی پذیرد تا آنکه کلید NXT فشرده شود. با فشردن کلید NXT سریال یک عدد افزایش یافته و # مساوی صفر می شود. در وضعیت تنظیم منوی اصلی می توان نتیجه تست های قبلی را مشاهده کرد.
- ۳- واحد سختی سنجی تنظیم شده در این قسمت نشان داده می شود. همچنین در هنگام تبدیل آحاد سختی به یکدیگر، واحد تبدیل شده نشان داده می شود.
- ۴- در این قسمت اپراتور می تواند کد دلخواه خود را که ترکیبی از حداکثر شش حرف یا عدد یا کاراکترهای ASCII است، جهت شناسایی دسته تست فعلی وارد نماید (وارد کردن کد الزامی نیست). برای هر دسته

تست یا به عبارت دیگر هر شماره سریال می توان کد متفاوتی وارد نمود. در وضعیت تنظیم منوی اصلی می توان کد را عوض نمود.

۵- در این قسمت شماره سریال یک دسته تست ثبت می شود و به طور اتوماتیک پس از اتمام هر دسته تست و به هنگام فشردن کلید **NXT** یک واحد به آن اضافه می شود. اپراتور نیز می تواند سریال دلخواه خود را از طریق تنظیم منوی اصلی به دستگاه بدهد. این عدد جهت شناسایی مکان ثبت نتیجه تست در حافظه دستگاه و دسترسی بعدی به آن به کار می رود (بخش پنجره حافظه).

توجه: دستگاه حداکثر ۹ تست را در یک دسته تست می پذیرد. کلید **NXT** را می توان در هر تعداد تست کمتر از عدد ۹ فشرد که در این صورت نتیجه دسته تست قبلی وارد حافظه شده به **SERIAL** یک واحد اضافه شده و #0 می گردد و دستگاه برای دسته تست بعدی آماده می شود.

۶- در این ستون اطلاعات آماری مربوط به دسته تست فعلی نمایش داده می شود. در محل **X** میانگین نتایج یک دسته تست درج می شود. در زیر **MIN, MAX** و **RNG** مقدار ماکزیمم، مینیمم و رنج (تفاضل ماکزیمم و مینیمم) در هر دسته تست نشان داده می شود. با انجام هر تست و با توجه به تست های انجام شده قبلی در این دسته میانگین محاسبه شده و در این قسمت درج می گردد. با انجام هر تست جدید این مقادیر دوباره محاسبه خواهند شد.

۷- در این قسمت قطر اثر به میلی متر نشان داده می شود. در روش های ویکرز و برینل قطر اثر توسط اپراتور وارد می گردد. در روش های راکولی (شامل روش های برینل و ویکرز مشابه سازی) قطر اثر به طور تقریبی و با استفاده از مقدار فرو رفتگی بین نیروی اول و دوم، و همچنین شکل نوک ایندنتور محاسبه می شود.

۸- در این قسمت عمق اثر به میلی متر نشان داده می شود. در روش ویکرز و برینل عمق اثر توسط قطر اثر و همچنین شکل نوک محاسبه می شود. در روش های راکولی (شامل روش برینل و ویکرز مشابه سازی) عمق اثر به طور تقریبی و با استفاده از میزان فرو رفتگی بین نیروی اول و دوم محاسبه می شود.

نکته: مدت زمان اعمال نیروی دوم در روش های راکول (**Dwell Time**) و همچنین مدت زمان نیروی اصلی در روش های ویکرز و یا برینل قابل تنظیم بوده و در تنظیم منوی اصلی قابل تغییر است. این زمان بین صفر تا ۹۹ ثانیه قابل تنظیم است. زمان استاندارد نیروی دوم راکول ۳ ثانیه و زمان استاندارد نیروی اصلی ویکرز و برینل بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه است. اگر مقدار زمان استاندارد باشد در واحد سختی سنجی نشان داده نمی شود. اما اگر زمان تنظیم شده خارج از محدوده استاندارد باشد در واحد سختی سنجی اعلام می گردد.

نکته: در صورت انتخاب روش های ویکرز و یا برینل می توان به طریق **REAL** (واقعی) و یا در برخی از آنها به طریق **SIMULATION** (شبیه سازی) سختی سنجی نمود. در حالت **REAL** همانطور که در استاندارد بیان

شده نیروی اصلی آزمون اعمال شده و پس از سپری شده زمان تنظیم شده به حالت RESET برمی گردد. سپس پنجره ای باز می شود که از اپراتور قطر اثر را می خواهد. اپراتور بایستی قطر اثر ایجاد شده روی قطعه مورد آزمون را توسط میکروسکوپ اندازه گیری نموده و سپس مقدار اندازه گیری شده را وارد دستگاه نماید. مقادیر وارده توسط دستگاه در فرمول های ویکرز و یا برینل قرار داده شده و سختی محاسبه می گردد.

در وضعیت SIM. روش های ویکرز و برینل مشابه سازی می شوند (قطر اثر توسط عمق سنجی محاسبه می گردد). در این روش ها نیروی دوم همان نیروی اصلی بوده و نیازی به خواندن قطر اثر نیست. **دقت شود که روش مشابه سازی استاندارد نیست اما با دقت بسیار خوبی سختی را اعلام می کند.** سرعت و سهولت در اندازه گیری سختی مزیت روش های مشابه سازی نسبت به روش های واقعی است.

نکته: هنگام روشن کردن دستگاه عملیات SELF CHECK انجام می شود و دستگاه سیستم سرو موتور و سنسورهای نیرو و جابجایی را چک می کند. در صورت درست عمل نکردن هر یک از این قسمت ها، دستگاه وارد منوی اصلی نشده و پیغام خطای متناسب را نمایش می دهد. در صورت نمایش این پیغام با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

کلیدهای مورد استفاده در منوی اصلی

- ۱- **کلید USB:** با فشردن این کلید، صفحه DATA TRANSFER نشان داده می شود. از طریق این صفحه می توان اطلاعات حافظه دستگاه را به USB فلش دیسک انتقال داد.
- ۲- **کلید MEM:** با فشردن این کلید، پنجره MEMORY نشان داده می شود. در این پنجره می توان اطلاعات حافظه دستگاه (سختی های اندازه گیری شده) را مشاهده نمود.
- ۳- **کلید SET:** با فشردن این کلید، اگر $N=0$ باشد پنجره جدیدی باز می شود که در بخش بعدی توضیح آن آمده است. اگر $N=0$ نباشد با روشن کردن کرسر می توان پارامترهای منوی اصلی دستگاه را تنظیم نمود.
- ۴- **کلید NXT:** با فشردن این کلیددسته تست فعلی در حافظه ای که شماره آن توسط SERIAL مشخص می شود (بین ۱ الی ۱۶۰۰) ذخیره می گردند (شامل CODE, N, AVE, MIN, MAX, RNG و UNIT). همچنین بعد از فشردن این کلید شماره سریال یک واحد افزایش یافته و #0 می شود (شروع یک دسته تست جدید). CODE, TIME و مقیاس اندازه گیری ثابت می مانند (در صورت نیاز برای دسته تست جدید می توانند عوض شوند).
- ۵- **کلید CLR:** هر گاه در اندازه گیری، یک تست از یک دسته تست عدد بدست آمده بسیار پرت باشد (این امر به دلیل صحیح قرار نگرفتن قطعه کار و یا ناهمگونی سختی در بعضی از نقاط آن ممکن است اتفاق بیافتد) در این صورت ممکن است بخواهیم این تست را از این مجموعه تست حذف کنیم (در صورت حذف نکردن این


تست، مقادیر **AVE**، **MIN**، **MAX**، **RNG** تحت تاثیر این اندازه گیری نادرست قرار گرفته و مقادیر آنها دارای خطا خواهد بود (با فشردن کلید **CLR** تست جاری (آخرین تست) حذف شده و # یک واحد کم می شود. بدیهی است که مقادیر آماری نیز تصحیح خواهند شد.

۶- کلید **STR**: جهت شروع یک تست جدید.

۷- کلید **RST**: جهت حرکت ایندنتور به بالا، و قرار گرفتن در نقطه شروع اولیه.

۸- کلید **CAL**: با فشردن این دکمه پنجره **CALCULATOR** ظاهر می شود.

با فشردن هر یک از کلیدهای جهتی بالا و پایین (↑ و ↓) در منوی اصلی، پنجره **MANUAL** فعال شده و صفحه نمایش به شکل زیر در خواهد آمد:

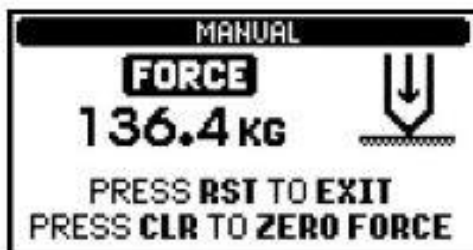

با فشردن کلید جهتی پایین (↓) ایندنتور به سمت پایین و برعکس با فشردن کلید جهتی بالا (↑) ایندنتور به سمت بالا حرکت می کند. مقدار نیرو به صورت آنلاین نمایش داده می شود. جهت صفر کردن عدد نیروی نشان داده شده، کلید **CLR** را فشار دهید. جهت برگشت به منوی اصلی کلید **RST** را فشار دهید. در صورت رسیدن ایندنتور به انتهای کورس بالا و یا اعمال نیرو بیش از ۱۹۰ کیلوگرم دستگاه با اعلام بوق خطا موتور را خاموش می کند.

یکی از کاربردهای پنجره **MANUAL** جهت نصب ایندنتور جدید می باشد. قبل از سفت کردن پیچ ایندنتور، بایستی ایندنتور کاملاً در جای خود بنشیند. بنابراین بعد از قرار دادن ایندنتور در جای خود پیچ نگهدارنده را اندکی سفت می کنید سپس یک قطعه صاف روی سندان قرار داده و نیروی مثلاً ۱۰۰ کیلوگرم توسط ایندنتور به آن وارد می کنید. آنگاه پیچ نگهدارنده را شل کرده تا ایندنتور کاملاً در جای خود نشسته و سپس آن را سفت می کنید.

تنظیمات منوی اصلی

با فشردن دکمه SET در منوی اصلی، امکان تنظیم پارامترهای این منو بوجود می آید. بعد از فشردن این کلید دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد:

الف) $N=0$ باشد: در این صورت پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود:





اکنون با استفاده از کلیدهای جهتی راست و چپ (→ و ←) می توان مکان نما را حرکت داده و به مکان دلخواه رفت. با استفاده از کلیدهای جهتی ↑ و ↓ می توان مقادیر مختلف یک پارامتر را مشاهده و تنظیم نمود. پارامتر CODE انواع حروف، اعداد و شکل های استاندارد جدول ASCII را می تواند اختیار کند. پارامتر SERIAL اعداد میان ۱ تا ۱۶۰۰ را می پذیرد. زمان (Dwell Time) T، زمان اعمال نیروی اصلی بین صفر تا ۹۹ ثانیه قابل تنظیم است. مقادیر LOAD و INDENTOR در برخی از روش ها قابل انتخاب و در بقیه جهت اطلاع است. در صورت تنظیم روی روش های ویکرز و یا برینل در برخی از روش ها در خط اول کلمه SIM یا REAL مشاهده می شود که با تنظیم آن روش های مشابه سازی شده ویکرز و برینل و با روش واقعی اجرا می شود. برای خارج شدن از پنجره تنظیم کافی است که کلید SET را دوباره فشار دهیم.

ب) $N=0$ نباشد: در این صورت منوی اصلی تغییر جزئی خواهد کرد و مکان نما زیر مقیاس روشن می شود. با فشردن کلیدهای جهتی ↑ و ↓ تبدیل سختی های اندازه گیری شده به بقیه مقیاس ها نشان داده خواهد شد. اگر مکان نما روی N باشد با هر بار فشردن کلیدهای ↑ و ↓ شماره های قبلی و یا بعدی دسته تست فعلی به نمایش درمی آید. بدیهی است که مقادیر آماری تغییری نخواهند کرد. با فشردن کلید CLR روی هر شماره، آن شماره تست حذف می شود. به این ترتیب می توان تست های نادرست قبلی را حذف نمود و مقادیر آماری دوباره محاسبه خواهند شد. اگر مکان نما روی CODE و یا SERIAL باشد مانند حالت الف می توان مقادیر آنها را تغییر داد. در هنگام خروج از پنجره تنظیم مقیاس دستگاه به همان مقیاس اولیه برمی گردد.

چگونگی انجام یک تست

جهت شروع یک تست جدید، چنانچه N برابر با صفر نباشد، بهتر است که کلید NXT را فشرده تا سریال بعدی که در آن $N=0$ است ظاهر شود. با ورود به منوی تنظیم، مقیاس مورد نظر، زمان نشست نیرو $Dwell Time$ و همچنین سریال و کد مورد نظر را تنظیم نمایید. برای هر مقیاس انتخاب شده ایندنتور متناسب با آن را نصب نمایید. قطعه کار را آماده نموده و آن را به شکل مناسب روی سندان قرار دهید، به طوری که قطعه بدون لقی روی سندان نشست و محل سختی سنجی مورد نظر زیر ایندنتور قرار داشته باشد. سندان را بالا برده تا قطعه بین سندان و فک محافظ ایندنتور محکم شود (دقت کنید که سندان را بیش از حد سفت نکنید که در اینصورت نیروی بسیار زیادی توسط قطعه به فک وارد شده وارد شده و اندک اندک باعث پخ شدن آن می شود). از تمیز بودن سطح سندان و قطعه کار اطمینان حاصل کنید و در صورت لزوم از سندان و یا فیکسچر مناسب جهت محکم نگه داشتن قطعه استفاده کنید.


با فشردن دکمه STR تست آغاز شده و تمامی مراحل در حین کار به صورت گرافیکی نمایش داده می شود.

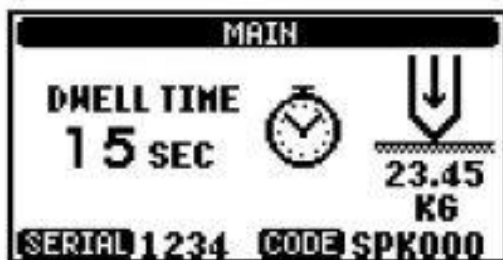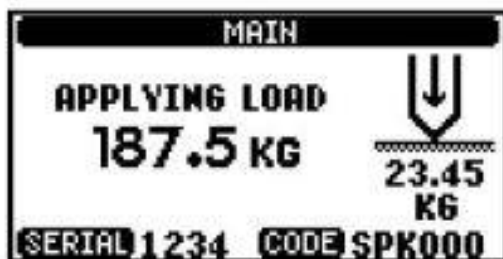

در صورت انتخاب یکی از روش های راکول یا راکول سوپرفیشیال و یا یکی از روش های ویکرز و برینل مشابه سازی تمامی مراحل لازم طبق استاندارد پیاده سازی شده و نتیجه سختی سنجی در انتها اعلام می گردد. بهتر است جهت اندازه گیری سختی یک قطعه حداقل سه تست در نقاط مختلف قطعه انجام دهید و مقدار متوسط را به عنوان سختی قطعه اعلام کنید. حداقل فاصله مراکز دو اثر بایستی از سه برابر قطر اثر بیشتر باشد. فاصله مرکز هر اثر تا لبه قطعه بایستی از دو و نیم برابر قطر اثر بیشتر باشد.

در صورت انتخاب یکی از روش های ویکرز و یا برینل واقعی با فشردن دکمه STR طبق استاندارد نیروی ویکرز و یا برینل تنظیم شده، برای مدت (Dwell Time) توسط ایندنتور مربوطه به نقطه سختی سنجی اعمال می گردد. سپس ایندنتور بالا رفته و پنجره زیر باز می شود که از اپراتور قطر اثر را می خواهد. اپراتور بایستی قطر اثر ایجاد شده روی قطعه مورد آزمایش را توسط میکروسکوپ و با انتخاب بزرگنمایی مناسب اندازه گیری نموده و سپس مقدار اندازه گیری شده را وارد دستگاه نماید. مقادیر وارد شده توسط دستگاه در فرمول ویکرز و یا برینل قرار داده شده و سختی محاسبه می گردد.

در صورتیکه از مدرج داخل چشمی جهت اندازه گیری قطر اثر استفاده می کنید، می توانید سه ضریب بزرگنمایی را در حافظه دستگاه قرار دهید (متناظر با سه عدد ۱، ۲، ۳ برای متغیر MAGNIFICATION). اندازه هر مدرج چشمی را به میکرون برای هر کدام جداگانه برای متغیر EACH SCALE وارد کنید. این مقادیر در حافظه دستگاه ثبت شده و با خاموش کردن دستگاه پاک نمی شود. جهت اندازه گیری قطر اثر کافی است بزرگنمایی متناسب با شیئی تنظیم شده را انتخاب و سپس اندازه اثر توسط چشمی مدرج را جلوی متغیر MEASURED SCALE وارد کنید. قطر واقعی اثر به میلی متر و مقدار ویکرز بلادرنگ محاسبه و نمایش داده می شود.

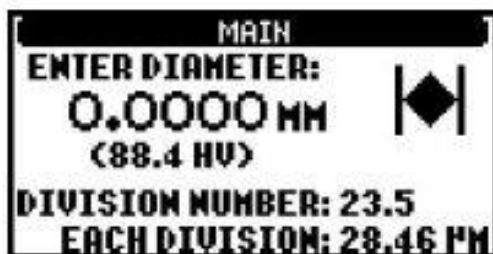

منوی حافظه

با فشردن دکمه MEM در منوی اصلی، منوی حافظه نمایش داده می شود و صفحه نمایش به شکل زیر در خواهد آمد:



در این پنجره می توان به اطلاعات ذخیره شده در حافظه دستگاه دسترسی پیدا کرد. ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بر اساس شماره سریال است. هر شماره سریال معرف یک دسته تست می باشد. و دستگاه قادر است ۱۶۰۰ شماره سریال را در خود ذخیره کند. همانطور که پیش از این گفته شد، جهت شناسایی بهتر هر شماره سریال می توان یک CODE شش حرفی برای آن در نظر گرفت. مفهوم آیتم های پنجره حافظه به این ترتیب است:

- ۱- شماره سریال دسته تست جاری.
 - ۲- CODE مشخص شده توسط اپراتور جهت این دسته تست.
 - ۳- واحد (UNIT) سختی سنجی انتخاب شده جهت این دسته تست.
 - ۴- نتایج اندازه گیری ها در این دسته تست، شامل مقادیر AVE, MAX, MIN, RNG.
- هنگام ورود به این پنجره، کرسر در محل رقم یکان SERIAL به صورت چشمک زن نمایش داده می شود. توسط کلیدهای ↑ و ↓ می توان عدد سریال را به ترتیب یک واحد افزایش و یا کاهش داد و به این ترتیب سریال های بعدی و یا قبلی را مشاهده نمود.
- اگر شماره سریال موردنظر با سریال در حال نمایش فاصله زیادی داشته باشد، می توان با استفاده از کلیدهای → و ← روی ارقام سریال حرکت کرده و با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ ارقام سریال را تغییر داد و شماره سریال موردنظر را تنظیم نمود. در این صورت محتویات سریال فراخوانده شده، نشان داده می شود. جهت بازگشت به پنجره اصلی باید یک بار دیگر کلید MEM را فشرد.

منوی انتقال اطلاعات

با فشردن کلید USB در صفحه اصلی، منوی انتقال اطلاعات با نام DATA TRANSFER نمایان شده و صفحه نمایش به شکل زیر در خواهد آمد:



در این منو می توان اطلاعات ذخیره شده در حافظه دستگاه را از طریق پورت USB، به فلش مموری انتقال داد. اطلاعات توسط شماره SERIAL آن مشخص می شود و هر شماره سریال (یک دسته تست) داده های مربوط به خود یعنی CODE، N، AVE، MIN، MAX، RNG و UNIT را شامل می شود. آیتم های مشخص شده این منو به شرح زیر است:

۱- سریال شروع و پایان اطلاعات حافظه که انتقال می یابند.

۲- در این قسمت تنها نام فایل نشان داده می شود و قابل تنظیم نمی باشد.

۳- معرف تاریخ ایجاد فایل است که این تاریخ در بالای جدول اطلاعات درج می گردد. توجه شود که سال بایستی به میلادی و بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۱۰۷ وارد شود.

۴- اپراتور می تواند درباره اطلاعات جدول، شرح مختصری (حداکثر ۱۳ حرف) بدهد. این عبارت در بالای جدول درج می شود.

۵- اپراتور می تواند نام شرکت یا سرویس دهنده خود را با حداکثر ۱۳ حرف ثبت کند که این عبارت به صورت تیتیر گزارش نشان داده می شود.

۶- با فشردن کلید NXT، اطلاعات به فلش مموری منتقل می شود. در صورت وجود اشکال (مانند متصل نبودن فلش مموری و یا پر بودن حافظه آن) پیغام های خطا ظاهر می شوند.

هنگام ورود به این صفحه، کرسر در محل رقم هزارگان SERIAL FROM به صورت چشمک زن درمی آید. جهت تنظیم آیتم های صفحه می توان توسط کلیدهای → و ← روی آیتم های مختلف حرکت کرده و با کلیدهای ↑ و ↓ مقادیر این آیتم ها را تغییر داد. جهت بازگشت به منوی اصلی باید دوباره کلید USB را فشرد.

نمایش اطلاعات در کامپیوتر : فایل ذخیره شده در فلش مموری، از طریق Wordpad, Notepad, Word و Excel قابل مشاهده است. همچنین امکان پرینت توسط این برنامه ها وجود دارد.

KOOPA COMPANY HARDNESS TESTING REPORT

COMMENT YOUR COMMENT.

DATE: 2010.1.1

SERIAL	CODE	N	AVE	MAX	MIN	RANGE	UNIT
1495	STEEL1	8	32.4	32.7	32.1	0.6	HRC
1496	SPK32	6	146	149	141	8	HB
1497	SS8	9	784	779	786	7	HLK
1498	EMPTY	2	?	?	?	?	?

جدول ۶ - نمونه اطلاعات حافظه دستگاه

منوی محاسبه ویکرز و برینل

جهت محاسبه عدد ویکرز از روی قطر اثر و مقدار نیروی اعمال شده، و همچنین محاسبه عدد برینل از روی قطر اثر، قطر ساچمه و مقدار نیروی اعمال شده، از منوی محاسبه ویکرز و برینل می توان استفاده کرد. جهت ورود به این منو کافی است در منوی اصلی کلید CAL فشرده شود. در این حالت صفحه نمایشگر به صورت زیر در خواهد آمد:



با استفاده از کلیدهای → و ← می توان روی آیتم های قابل تنظیم رفت و با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ مقدار آن ها را تغییر داد. در TEST METHOD روش سختی سنجی انتخاب می شود. در قسمت FORCE مقدار نیرو به کیلوگرم وارد شده و در قسمت INDENT.DIA.MM قطر اثر به میلی متر وارد می شود. با تنظیم این سه آیتم مقدار سختی جلوی عنوان HARDNESS و عمق اثر جلوی عنوان INDENT.DEPH بر حسب میلی متر ارائه می گردد.

جهت خروج از این پنجره، باید کلید CAL فشرده شود.

منوی کالیبراسیون

بر طبق الزامات استانداردهای سیستم مانند سری ISO9000 کلیه ابزارهای اندازه گیری باید به طور دوره ای (هفتگی، ماهانه و ...) تایید و یا در صورت عدم تایید مجدد کالیبره گردند. استانداردهای فنی ASTM، NIST و DIN نیز اعلام می کنند که علیرغم کالیبره بودن سیستم اعمال نیرو و اندازه گیری عمق نفوذ و درست بودن شکل نوک ایندنتور، باز هم عوامل دیگری وجود دارند که موجب بروز خطا در اندازه گیری می شوند، بنابراین دستگاه بایستی حداقل در سه نقطه پایین، وسط و بالا در محدوده سختی قابل کالیبراسیون باشد. سختی سنج یونیورسال کوپا مدل UV1 جهت هماهنگی با این الزامات و همگام با آخرین تصمیمات استانداردهای فنی معتبر جهانی، دارای منوی کالیبراسیون می باشد (کالیبراسیون کاربر که توسط اپراتور صورت می پذیرد با تایید کلی دستگاه که توسط شرکت سازنده صورت می گیرد متفاوت است). جهت ورود به پنجره کالیبراسیون باید هنگام روشن کردن دستگاه توسط کلید ON/OFF، کلید CAL را فشرده و نگه دارید (به این صورت که با یک دست کلید CAL را نگه دارید و با دست دیگر دستگاه را روشن کنید). در این حالت منوی کالیبراسیون با تیتتر CALIBRATION باز شده و صفحه نمایشگر کم و بیش به شکل زیر در خواهد آمد:

CALIBRATION	
SCALE	AT ADD
HRA	25.0 +0.6
HRB	45.0 -0.5
HRC	62.0 +0.7
HRD	-9.9 TO 9.9

در این پنجره برای هر مقیاس سختی سنجی سه نقطه در نظر گرفته شده است که متناظر با این نقاط می توان عدد تصحیح را وارد نمود.

با فشردن کلیدهای ↑ و ↓ می توانید مقیاس سختی سنجی را انتخاب کنید. برای هر مقیاس سختی سنجی سه سختی متفاوت (در جدول و زیر آیتم AT) و متناظر با هر یک مقدار خطای دستگاه در آن سختی (زیر آیتم ADD) نشان داده می شود. با فشردن کلیدهای → و ← می توانید کرسر را روی پارامترهای AT و ADD برده و با استفاده از کلیدهای ↑ و ↓ مقادیر پارامترها را عوض نمایید. هر مقیاس سختی سنجی جهت مقادیر نرم، متوسط و سخت دارای محدوده ای است که هنگامی که کرسر روی عدد سختی این سه مقدار قرار می گیرد در زیر جدول بهترین محدوده نمایش داده می شود (محدوده های فوق بر طبق استاندارد ASTM می باشد). رعایت کالیبراسیون در این محدوده الزامی نیست اما بهتر است که رعایت گردد. هنگامی که کرسر روی پارامترهای

ADD قرار می گیرد ماکزیمم و مینیمم محدوده تصحیح در زیر جدول نمایش داده می شود.

روش کالیبراسیون دستگاه بدین ترتیب است که ابتدا سه بلوک با سه سختی مختلف که هر کدام در یکی از گستره های مشخص شده قرار دارد و در همان مقیاسی که قرار است دستگاه در آن مقیاس کالیبره شود انتخاب می شوند. قبل از اندازه گیری سختی وارد منوی کالیبراسیون شده و پارامترهای ADD مربوط به مقیاس موردنظر را صفر می کنید. بلوک های فوق را بوسیله دستگاه و با انتخاب مقیاس موردنظر سختی سنجی کنید. از هر بلوک ۳ تا ۵ تست در نقاط مختلف گرفته و مقدار AVE را یادداشت نمایید. تفاوت سختی بلوک و سختی اندازه گیری شده توسط دستگاه در پنجره کالیبراسیون به این ترتیب وارد می گردد که ابتدا وارد منوی کالیبراسیون شده و مقیاس موردنظر را تنظیم می کنید. سپس کرسر را روی سطر اول جدول قرار داده و عدد سختی نشان داده شده توسط دستگاه را برای نرم ترین بلوک، زیر ستون AT در جدول وارد می کنید و مقدار خطای این سختی با سختی بلوک را در زیر ستون ADD وارد می کنید بطوریکه مجموع (و یا تفاضل در صورتی که پس از کلمه ADD عدد منفی وارد کنیم) این دو عدد برابر با سختی بلوک گردد. برای سطر دوم و سوم نیز به همین ترتیب برای سختی های وسط و سخت اعداد را وارد می کنید. به این ترتیب دستگاه پس از اندازه گیری هر سختی اعداد تصحیح را با توجه به این سه نقطه و تقریب خطی بین آن ها محاسبه کرده و به عدد سختی اضافه (و یا کم) می کند. توجه داشته باشید که اعداد تنظیم شده در پنجره کالیبراسیون، در حافظه دستگاه ذخیره شده و حتی با خاموش کردن دستگاه از بین نمی رود. خاطر نشان می گردد که استفاده از بلوک های معادل از روش های سختی سنجی دیگر و استفاده از جداول تبدیل ممکن است جواب مناسبی بدست ندهد.

روش کالیبراسیون مقیاس های ویکرز و برینل مشابه سازی (SIM)

روش سختی سنجی ویکرز با اثرگذاری یک ایندنتور الماس به شکل هرم چهاروجهی (وجه های روبرو دارای زاویه ۱۳۶ درجه هستند) تحت یک نیروی مشخص F و اندازه گیری قطر اثر به جا مانده d و با استفاده از فرمول ویکرز بدست می آید. در روش سختی سنجی برینل یک ایندنتور ساچمه تنگستن کارباید با قطر D توسط نیروی F بر سطح قطعه اثری به قطر d به جا می گذارد که با استفاده از فرمول برینل سختی محاسبه می گردد. در هر دو روش قطر اثر بایستی توسط یک سیستم اپتیک دقیق اندازه گیری شود.

زمان لازم برای سختی سنجی ویکرز و برینل نسبت به روش راکول بیشتر بوده و میزان خبرگی اپراتور هنگام اندازه گیری قطر اثر در دقت سختی سنجی تاثیر دارد. جهت از بین بردن این دو مورد برخی از شرکت های سازنده دستگاه سختی سنج اقدام به ابداع روش هایی کردند که با استفاده از همان ایندنتور و نیروی مربوط به یک روش خاص و با اضافه کردن یک نیروی اولیه، سختی سنجی برینل را توسط عمق سنجی (مانند راکول) و به طور اتوماتیک ارائه

می دادند. به درخواست مکرر مشتریان داخلی، شرکت کوپا برای نخستین بار اقدام به ارائه سختی سنجی ویکرز علاوه بر سختی سنجی برینل به روش اتوماتیک نمود.

اپراتور باید توجه داشته باشد که اعداد ارائه شده از روش های مشابه سازی ویکرز و برینل تقریبی بوده و به جنس قطعه کار و مقدار سختی آن بستگی دارد. بنابراین لازم است کاربر، با تغییر جنس و یا عملیات حرارتی و ... دستگاه را جهت اندازه گیری برینل و یا ویکرز مشابه سازی (SIM) کالیبره کند. روش کالیبراسیون به شرح زیر است:

- ۱- ابتدا ایندنتور مربوط را نصب کنید (محل نشست ایندنتور باید صاف و تمیز باشد).
- ۲- حداقل ۵ تست انجام دهید تا هم دستگاه گرم شود و هم ایندنتور و نیروها جا بیافتند.
- ۳- روی فلزی که می خواهید سختی سنجی SIM انجام دهید یک تست SIM در مقیاس مربوطه بگیرید(دو سطح فلز باید پولیش شده و موازی هم باشد)
- ۴- عدد اعلام شده توسط دستگاه را یادداشت کنید.
- ۵- قطر اثر را بوسیله یک سیستم اپتیک کالیبره شده اندازه گیری کرده و توسط ماشین حساب دستگاه (CAL) مقدار واقعی سختی را بدست آورید.
- ۶- اختلاف سختی واقعی و سختی به روش مشابه سازی را طبق دستورالعمل بخش کالیبراسیون دفترچه راهنما در جدول کالیبراسیون وارد کنید.

مثال : می خواهید یک سری کار چدنی (مثل شاتون پراید) را از طریق برینل HB2.5/187.5 به سرعت اندازه گیری کنید:

- ۱- ابتدا قطعه را روی سنباده بکشید (از دو طرف) تا حداقل در چند ثانیه مسطح گردد. آنگاه توسط سنباده نرم تر، سطحی که می خواهید سختی سنجی انجام دهید را پولیش کنید.
- ۲- یک تست بر ناحیه مناسب بگیرید. برای مثال دستگاه عدد ۱۷۵ برینل را اعلام می کند.
- ۳- پس از اندازه گیری قطر اثر و دادن آن به دستگاه عدد ۱۶۵ برای سختی فلز بدست می آید.
- ۴- در پنجره کالیبراسیون در سطر دوم جدول مربوط به HB2.5/187.5 داده ها را به ترتیب زیر وارد کنید:


AT	ADD
75	-10

پیغام های خطا

هرگاه در زمان کار اپراتور با دستگاه و یا در زمان اندازه گیری سختی، خطایی رخ دهد و یا مقادیر اندازه گیری و محاسبه شده خارج از رنج باشد، بر صفحه نمایشگر پیغام خطایی (ERROR MESSAGE) ظاهر می شود و آلام صوتی به صدا درمی آید. در هر پنجره خطای باز شده، نوع خطا به همراه پیشنهاد جهت از بین بردن آن ارائه می گردد.

لیست پیغام خطای دستگاه به شرح زیر است:


۱- همانطور که پیش از این گفته شد حداکثر تعداد اندازه گیری سختی در یک دسته تست، ۹ دفعه است. اگر $N=9$ باشد و کاربر کلید STR را بفشارد پیغام خطایی مانند شکل زیر ظاهر می شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، باید کلید NXT فشرده شود.

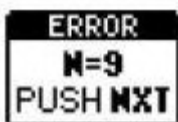

۲- اگر هنگام تنظیم منوی اصلی، مکان نما روی N (شماره تست) باشد با هر بار فشردن کلیدهای \uparrow و \downarrow شماره های قبلی و یا بعدی دسته تست فعلی به نمایش درمی آید. با فشردن کلید CLR روی هر شماره، آن شماره تست حذف می شود. اگر به این ترتیب تمامی تست ها حذف شوند، دیگر داده ای برای نمایش و یا تغییر مقیاس وجود نخواهد داشت و دستگاه با نمایش پیغام خطای زیر به پنجره اصلی باز می گردد:



۳- در روش های ویکرز و یا برینل پس از اعمال نیرو برای زمان مشخص و برگشت ایندنتور به بالا، اپراتور بایستی قطر اثر را توسط سیستم اپتیک اندازه گیری کرده و آن را به دستگاه بدهد. اگر قطر اثر داده شده آنقدر کم باشد که سختی محاسبه شده بیش از ۱۰۰۰ گردد پیغام خطایی توسط دستگاه اعلام می شود. در این حالت، مطابق پیشنهاد ارائه شده دستگاه، با باید با فشردن کلید NXT ، پنجره مربوط به وارد کردن قطر اثر را مجدد فرا خوانده و مقدار قطر اثر را اصلاح کرد، و یا با فشردن کلید CLR تست جاری را لغو نمود.

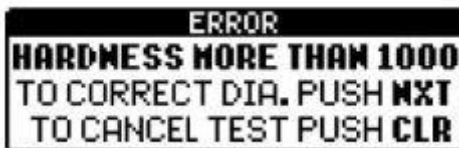

۴- گاهی لازم است جهت سختی سنجی بعضی از قطعات، محافظ ایندنتور باز شود (توصیه می شود تا جایی که ممکن است محافظ ایندنتور باز نشود). در این صورت فاصله ایندنتور تا قطعه کار به تنظیم اپراتور بستگی دارد. اگر این فاصله خیلی کم باشد و یا از چهار میلی متر تجاوز کند، از کورس سنسور جابجایی خارج بوده و بر صفحه نمایش، پیغام زیر ظاهر می گردد:



۵- در پنجره پرینتر پس از تنظیم پارامترها با فشردن کلید NXT اطلاعات به چاپگر ارسال و چاپگر شروع به چاپ خواهد نمود. اگر چاپگر به دستگاه متصل نباشد و یا چاپگر آماده نباشد (برای مثال اتمام کاغذ) پس از فشردن کلید NXT دستگاه با زدن بوق، پیغام خطای زیر را نشان می دهد. در این صورت یا باید چاپگر را آماده کرد و دوباره کلید NXT را فشرد، و یا با فشردن کلید CLR ارسال اطلاعات به چاپگر را لغو نمود.



۶- هنگام روشن شدن دستگاه، عملیات SELF CHECK انجام می شود. اگر در سیستم های A2D، سروسیستم، اندازه گیری نیرو و یا اندازه گیری جابجایی اشکالی وجود داشته باشد، پیغام های زیر ظاهر شده و وارد منوی اصلی نمی شود. در این صورت باید دستگاه را خاموش و با واحد فنی شرکت کوپا تماس حاصل فرمایید.



نصب، سرویس، نگهداری

سختی سنج یونیورسال کوپا مدل UV3 یک دستگاه اندازه گیری (ابزار دقیق) است، بنابراین باید به محل و چگونگی نصب دستگاه، شرایط نگهداری، و سرویس های دوره ای جهت عملکرد صحیح (دقت در اندازه گیری) آن، توجه لازم مبذول شود.

حفاظت در برابر آلودگی محیط : آلودگی از قبیل دوده ها، بخارات اسیدی، ذرات گردوغبار و روغن معلق در هوا می توانند هم به دستگاه آسیب برسانند و عمر آن را کم کنند و هم در اندازه گیری سختی قطعات ایجاد خطا کنند. بنابراین سعی کنید از دستگاه در محیطی تمیز و دور از هر نوع آلودگی استفاده کنید. پس از اتمام کار با دستگاه آن را با کاور مخصوص بپوشانید تا از آلودگی های محیط کار محفوظ بماند. هنگام کار با قطعات سعی کنید ابتدا سطح موردنظر جهت سختی سنجی را پولیش کرده و سپس آن را کاملاً تمیز نمایید.

حفاظت در برابر لرزش و ضربه : سختی سنج یونیورسال با نیروهای با دقت گرم و اندازه های با دقت گرم و اندازه های با دقت دهم میکرون سروکار دارد. هرگونه لرزش، ارتعاش و یا شوک ناگهانی می تواند موجب خطا در سیستم های اندازه گیری شود. همچنین توجه داشته باشید که اگر موارد ذکر شده زمانی که ایندنتور در قطعه فرو رفته است رخ دهند نه تنها باعث اعوجاج در شکل اثر می شوند بلکه ممکن است خود ایندنتور نیز آسیب دیده و در مورد ایندنتورهای با نوک الماس طبیعی احتمال شکستن نوک تیز وجود دارد. بنابراین باید دستگاه روی میز صلب و در محیطی مناسب قرار گیرد. بطوریکه هنگام اعمال نیرو هیچگونه لرزش، شوک و یا نوسانی به میز و یا دستگاه وارد نشود. همچنین بهتر است هنگام اعمال نیرو چیزی را روی میز جابجا نکرده و اپراتور نیز حرکت اضافه که باعث شوک و یا ضربه شود، نداشته باشد.

حفاظت در برابر نویزهای الکترومغناطیس : سختی سنج یونیورسال کوپا به گونه ای طراحی شده است که در مقابل نویزهای معمول موجود در محیط های صنعتی مصون و مقاوم باشد. اما برخی نویزهای الکترومغناطیس شدید که توسط کوره های القایی و یا برق های فشار قوی تولید می شود گاهی باعث اختلال در عملکرد و یا دقت دستگاه می شوند. بنابراین بهتر است که محل استقرار سختی سنج یونیورسال حتی المقدور از نویزهای الکترومغناطیسی به دور باشد.

KOOPA

ساری - شرکت کوپا پژوهش - صندوق پستی ۵۷۶۵۵۹۱۷۷
تلفکس: ۰۱۱-۳۳۳۶۶۲۸۲ پیامک: ۵۳۶۳ ۸۴۴ ۰۹۳۵
ایمیل: info@koopaco.com